


# NOTICE DE MONTAGE

## LIGNE DE VIE SOUS FACE

(EN 795-Classe C)


### Fixation par bridage

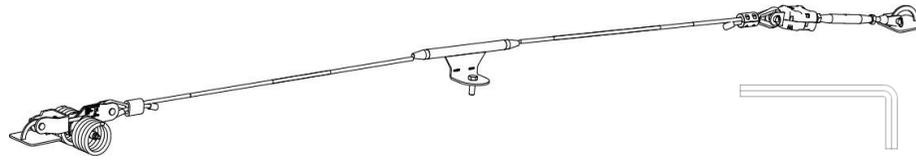

Utiliser **uniquement** la visserie fournie par GM Distribution.



- 1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.
- 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.
- 10, 11 – Réglage de la tension du câble.
- 12 – Fixation de la plaquette d'identification

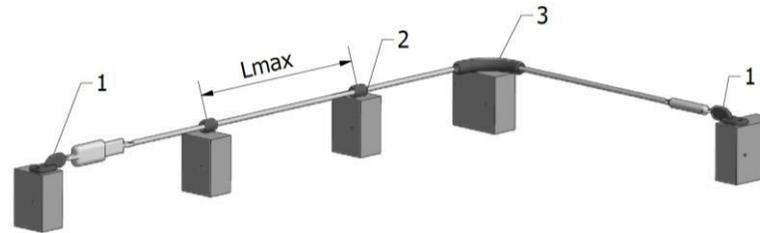

**Lmax = 15 m**

**1**

Bridage Pièce Extrémité	
1	Tige Filetée M12
2	Bride
3	Platine d'extrémité
4	Rondelle D12
5	Ecrou H M12
6	Ecrou PAL M12

**2**

Fixation Pièce Intermédiaire pour ligne de vie à chariot en sous face par bridage	
1	Pièce Intermédiaire pour chariot Sous Face
2	Tige Filetée M12
3	Bride
4	Rondelle D12
5	Ecrou H M12
6	Ecrou PAL M12

**3**

Fixation Pièce d'angle pour ligne de vie à chariot en Sous Face par bridage	
1	Renvoi d'angle pour ligne de vie à chariot
2	Equerre pour pièce d'angle Sous Face
3	Bride Standard
4	Tige Filetée M12
5	Ecrou Frein H M12
6	Vis Tête H M12X40
7	Rondelle D12
8	Ecrou H M12
9	Ecrou PAL M12

**4**

Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie

**5**

**4+5**

*Ou*

Montage de l'absorbeur	
1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

**6**

Sens de montage

Fixation Tendeur	
1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Regleur

⚠ **Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter**

