


NOTICE DE MONTAGE

LIGNE DE VIE SOUS FACE

(EN 795-Classe C)


Fixation par crapautage

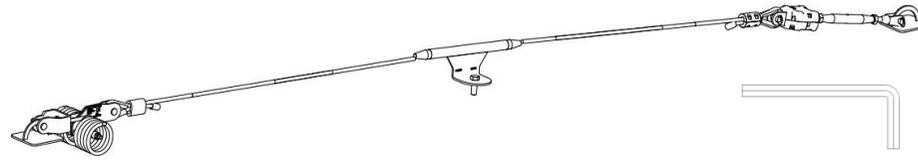

Utiliser uniquement la visserie fournie par GM Distribution.



- 1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.
- 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.
- 10, 11 – Réglage de la tension du câble.
- 12 – Fixation de la plaquette d'identification

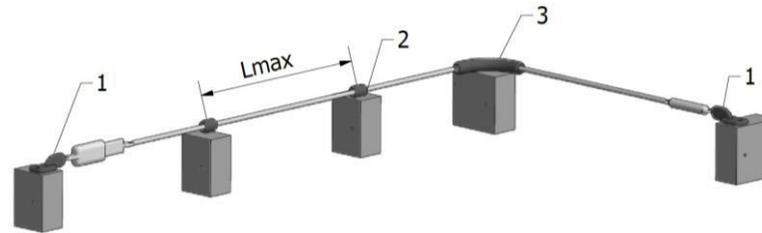

Lmax = 15 m

1

Crapautage Pièce Extrémité	
1	Platine d'extrémité
2	Bride
3	Crapaud
4	Vis Tête H M12X40
5	Rondelle D12
6	Ecrou H M 12
7	Ecrou PAL M12

2

Fixation Pièce Intermédiaire Sous Face par crapautage	
1	Pièce Intermédiaire de ligne de vie en sous Face
2	Bride
3	Crapaud
4	Vis Tête H M12X40
5	Rondelle D12
6	Ecrou H M12
7	Ecrou PAL M12

3

Fixation Renvoi d'angle de ligne de vie à chariot en Sous Face par crapautage	
1	Renvoi d'angle pour ligne de vie à chariot
2	Equerre pour renvoi d'angle
3	Crapaud
4	Rondelle D12
5	Vis Tête H M12X40
6	Ecrou H M12
7	Vis Tête H M12X40
8	Ecrou H autofrein M12

4

Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie

5

4+5

Montage de l'absorbeur	
1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

6

Sens de montage

Fixation Tendeur	
1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Regleur

! Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter

